

Fiche Technique



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax® 2K Primaire Rapid 400 ml No. d'art 680031



Informations produit

Description / utilisation

Primaire bi-composants universel, à séchage rapide, spécialement adapté pour une utilisation avec des peintures automobile de haute qualité.

Propriétés

- Résistant aux solvants et sans isocyanate
- Séchage rapide
- Ponçage facile, peut être poncé à sec ou à l'eau à une température de 20° C
- Haut pouvoir garnissant
- Adhérence exceptionnelle, même sur tôles brutes et supports galvanisés, ainsi que sur anciennes peintures après ponçage
- Peut être recouvert par toute peinture de base ou de finition 1K ou 2K

Composition

Résines acryliques à deux composants

Coloris

Durcisseur: sans isocyanate

Taux de COV (UE)

Gris

628 g/l

Supports

Acier (nettoyé et poncé)

Acier galvanisé (galvanisé à chaud, feuillard galvanisé et électro-galvanisé, nettoyé et poncé)

Aluminium (nettoyé et poncé)

Divers plastiques (nettoyés et poncés).
Ici avant dans un endroit discret Vérifier la compatibilité et l'adhérence. Éventuellement avec un pré-apprêter un promoteur d'adhérence plastique approprié.

Surfaces polyester (nettoyés et poncés)

Peinture industrielle ou ancienne (nettoyés et poncés).

La partie abîmée doit être exempte de traces de graisse, de poussières, sèche et complètement décapée.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (masque de protection / gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

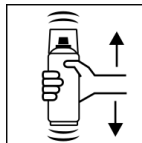


Après remplissage de l'aérosol et avant le déclenchement, bien agiter pendant 2 minutes à partir du bruit clair des billes de mélange.

Positionner le percuteur

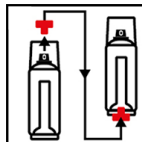


Retirez le bouton de la boîte du capuchon et placez-le sur la tige au fond de la boîte. Placez l'aérosol à la verticale, le bouton vers le bas, une surface horizontale solide.

Déclencher

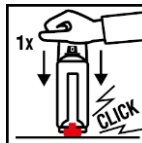


Pousser avec la paume de la l'aérosol vers le bas de manière régulière. Faires attention au bruit de craquement. N'appuyer qu'une seule fois.

Secouer

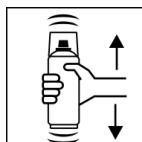


Après avoir déclenché le durcisseur, la aérosol bien agiter à nouveau pendant 2 minutes, à partir du bruit clair des billes de mélange.

Variator

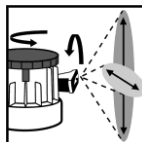

Régler le diffuseur en fonction de la taille de la partie abîmée et de son emplacement.

Test produit

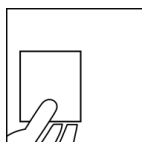


Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation		15 cm - 20 cm
Application		2 - 3 applications env. 33 µm
Désolvatation		Temps de séchage: env. 5 - 10 min. entre l'application des couches. Peindre: 20 min. / 20° C
Conditions d'utilisation		L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.
Pouvoir couvrant		env. 0,5 - 0,75 m ² à env. 30 - 50 µm Épaisseur de film sec
Séchage		Ponçage possible: 30 min. à 20° C, 15 min. à 60° C Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.
Recouvrable		IR: 16 min. Lire le mode d'emploi de l'appareil
		Ponçage à l'eau avec du P 800
		Ponçage à sec avec Excenter et P 400
Durée de vie en pot		24 heures à une température ambiante de 20° C et en présence d'une humidité relative de l'air de 40 à 50 %. La durée de vie en pot dépend de la

température ambiante. Des températures plus élevées impliquent une durée de vie en pot plus courte et des températures plus basses impliquent une durée plus longue. Ne pas utiliser à des températures inférieures à la température ambiante.

Après usage

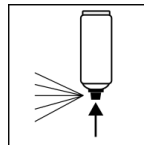

Après avoir peint, retournez la boîte et vaporisez pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la valve.


Conditions de stockage

Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Stabilité au stockage

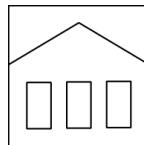

36 mois (catalyse non déclenchée)

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Les aérosols vides doivent être éliminés dans les déchets recyclables. Les aérosols contenant du produit durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.